
Coups trop hauts, tourner la vis (1)
dans le sens des aiguilles d’une montre.

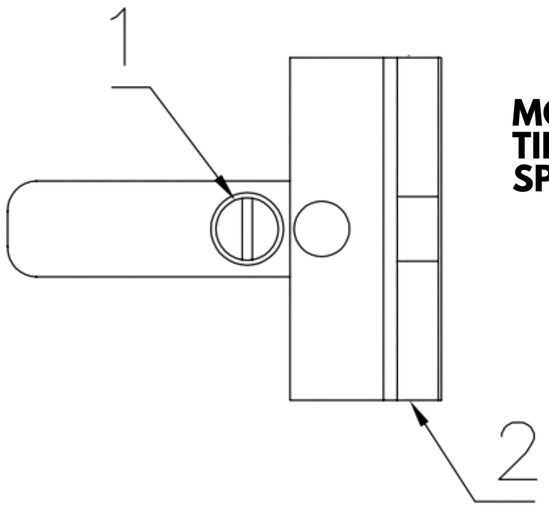

Coups trop à gauche, tourner la vis (2)
dans le sens des aiguilles d’une montre.